FX 210
Manuel d'utilisation

Balance poids seulement

Brisch number 76102-834 Issue 1 07/09/99

FRENCH

Attention

Pour votre protection, tout équipement relié à l'alimentation secteur (110V et 230V) dans les environnements humides, doit être alimenté à partir d'une source d'alimentation correcte et protégé par un RCD approuvé selon BS7071 ou BS7288 ou IEC1008-2-2 BS EN 61008:1995. EN CAS DE DOUTE CONSULTER UN ELECTRICIEN QUALIFIÉ.

Afin d'éviter tout risque de décharge électrique ou d'endommagement de la balance, éteindre toujours la balance et l'isoler de la source d'électricité avant d'entreprendre tout entretien de routine.

Nettoyage de la balance

Ne pas utiliser de détergents abrasifs ou de solutions alcalines comme la soude ménagère surtout sur la glace de l'affichage. Ne jamais nettoyer l'intérieur de la balance.

L'extérieur de la balance peut être nettoyé avec un chiffon propre, humidifié avec de l'eau contenant une faible quantité de détergent ménager.

Installation

S'assurer que la surface est sûre, stable et sans vibration et qu'elle est positionnée à l'abri des courants d'air.

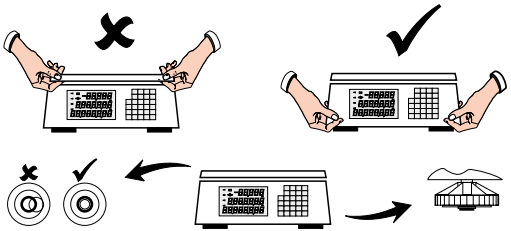

Afin d'éviter le risque de microtraumatisme permanent il faut s'assurer que la balance est placée sur une surface qui est ergonomiquement satisfaisante pour l'utilisateur. Si l'utilisation de la balance est prolongée, EN614-1 conseille à l'utilisateur de faire des pauses régulières.

Installation de l'option de colonne d'affichage

Assurez-vous que la balance est débranchée. A l'aide d'un tournevis plat, enlever la plaque de sécurité de l'arrière de la balance. Brancher soigneusement la prise de l'affichage dans la prise de courant à l'arrière de la balance. Fixer l'afficheur de la balance en utilisant les deux vis à tête fraisée. Replacer la plaque de sécurité.

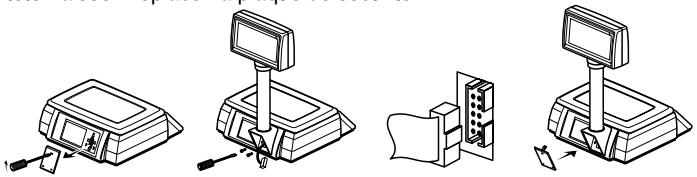

Avertissement : Ne pas lever la balance par la colonne d'affichage

Messages d'erreur

Si un message d'erreur persistant s'affiche, placer la balance hors tension, puis remettre la balance sous tension. Si la balance ne fonctionne pas, faire appel à votre service maintenance.

Erreur temporaire	Poids instable	Erreur de balance	Sous portée	Hors de portée

Codes d'erreur :

- E 5 Placer la balance hors tension, puis remettre la balance sous tension.
- E 10 Panne des piles.
- E 11 Le voltage est trop élevé.
- E 15 Faire appel à votre service maintenance.
- E 20 Erreur du poids.
- E 30 Le mode de gestion n'a pas été correctement quitté. Effectuer les changements nécessaires et quitter correctement.
- E 35 Faire appel à votre service maintenance.
- E 103 Erreur de tare.
- E 151 Erreur de sauvegarde configuration d'article.
- E 152 L'accès à cet article n'est pas autorisé au vendeur (en mode de gestion).

Allumer la balance

Connexion au réseau - Brancher le câble d'alimentation secteur, replacer le couvercle et le plateau de pesage et mettez la balance sous tension en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt.

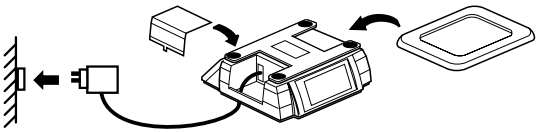

Précaution : Ne pas utiliser l'adaptateur secteur s'il est en panne.

Utilisation des piles - Connecter les piles à la balance et l'installer dans le compartiment prévu à cet effet. Replacer le couvercle et le plateau de pesage.

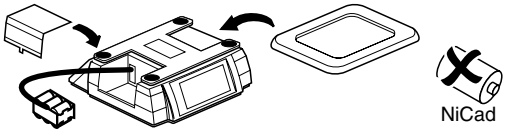

Précaution : Afin d'éviter tout risque d'endommagement de la balance provenant de la perte de courant des piles, enlever les piles vides ou endommagées tout de suite.

Lorsque le symbole clignotant s'affiche, il faut soit remplacer - soit recharger les piles.

Utilisation de la batterie - Connecter le bloc-batterie à la balance et l'installer dans le compartiment prévu à cet effet. Replacer le couvercle et le plateau de pesage.

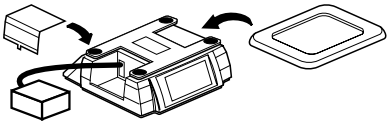

Recharger le bloc-batterie - Brancher le câble d'alimentation secteur et mettre la balance sous tension en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt.

Note : Il est toujours possible d'utiliser la balance pendant le rechargement des piles.

Signaux sonores



Appuyer une fois



Maintenir la touche appuyée

Tests afficheur/Sélection du mode de veille

Appuyer une fois



Maintenir la touche appuyée

Informations de service =



Appuyer une fois

Remise en route:

Appuyer une fois

Utilisation de la balance

Mettre la balance à zéro - S'assurer que la balance est à zéro avant de peser les articles.



Appuyer une fois

Pesage des articles - Placer les articles sur la balance.



Utilisation des tares

Pour annuler une tare :



Appuyer une fois

Appuyer une fois

Tare cumulative

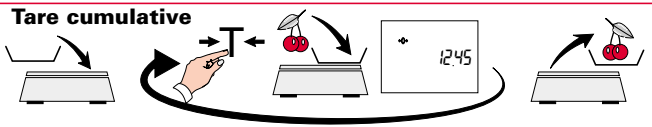

Répéter jusqu'à ce que tous les articles soient pesés.

Mode de gestion

Entrer dans le mode de gestion

Appuyer une fois

Appuyer une fois

Navigation dans le mode de gestion

Niveau — 12.95 — Sous-niveau

1 — Valeur

▶ Aller au prochain niveau (Maintenir la touche appuyée)
Aller au prochain sous-niveau (Appuyer une fois)

◀ Aller au niveau précédent (Maintenir la touche appuyée)
Aller au sous-niveau précédent (Appuyer une fois)

C Sélectionner la valeur à changer (Appuyer une fois)
Retourner au niveau 00 (Maintenir la touche appuyée)

▲ Augmenter la valeur (Appuyer une fois)
Augmenter la valeur X10 (Maintenir la touche appuyée)
Note: Après avoir changé la valeur, il faut aller au prochain niveau pour accepter la valeur.

I/⏻ →0← Sortir du mode de gestion

Par exemple, mettre le signal sonore du clavier en marche et changer le temps d'éclairage à 5 secondes.

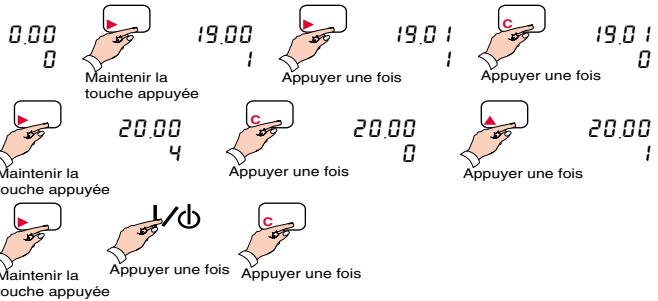

Mettre le signal sonore de l'alarme hors/sous tension

Aller au niveau 19, sous-niveau 00

19.00
1

0 = Arrêt
1 = Marche

Mettre le signal sonore du clavier hors/sous tension

Aller au niveau 19, sous-niveau 01

19.01
1

0 = Arrêt
1 = Marche

Signal cible

Niveau 19, sous-niveau 02 - N'est pas applicable à cette machine.

Signal d'erreur

Aller au niveau 19, sous-niveau 03

19.03
1

0 = Arrêt
1 = Marche

Changer le volume du signal sonore

Aller au niveau 19, sous-niveau 04

19.04
1

0 = bas
1 = fort

Changer la durée de l'affichage éclairé

Aller au niveau 20, sous-niveau 00

20.00
1

0 = toujours hors tension
1 = 5 secondes
2 = 1 minute
3 = 5 minutes
4 = toujours sous tension

Changer la durée du mode veille

Aller au niveau 20, sous-niveau 01

20.01
1

0 = aucun
1 = 1 minute
2 = 5 minutes
3 = 30 minutes

Changer la durée de pression de la touche

Aller au niveau 61, sous-niveau 00

29.00
200

Entrer une valeur en unités de 10 millisecondes (50 -255).
Par exemple :
200 = 2 secondes
150 = 1½ secondes
100 = 1 seconde

CE Déclaration de Conformité

L'instrument de pesage à fonctionnement non automatique.

Fabricant	Avery Berkel
Type	FX 210
No. de certificat d'approbation de type CE	T5532

correspond aux exigences des directives CE suivantes:

Directive pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique	90/384/CEE1
Directive CEM	89/336/CEE
Directives Basse Tension	73/23/CEE
Les standards harmonisés applicables sont:	EN 45 501* EN 50 081-1 EN 60 950

*Cette déclaration est valable seulement si l'instrument de pesage à fonctionnement non automatique a été vérifié par le fabricant ou avec une attestation de conformité délivrée par un organisme notifié.

Si nécessaire, une copie de l'original de la déclaration signée pour cet instrument est disponible de: Foundry Lane, Smethwick, West Midlands, England. B66 2LP

Cette brochure est une brochure générale de produit. Les informations contenues dans ce document sont non-contractuelles et peuvent être modifiées sans notification préalable.

Avery Berkel

Email: sales@averyberkel.com
Info@averyberkel.com
Internet: http://www.averyberkel.com